

漆膜发白

- 一.症状： 涂膜在施工过程中或施工后一段时间后出现白雾症状
- 二.主要原因：
 - 1.空气相对湿度在 80%以上时，特别在阴雨潮湿的天气最为常见。
 - 2.稀释剂挥发速度太快，或稀释剂含有水分。
 - 3.涂层表面被潮湿污染。
 - 4.压缩空气中含有水分。
- 三.解决方法：
 - 1.避免在高温高湿环境下施工
 - 2.在涂装区加强空气除湿功能，降低相对湿度。
 - 3.过滤压缩空气并定时排水处理，以杜绝水分通过喷枪直接污染物面
 - 4.选择与季节相适应的稀释剂，如冬季型和夏季型。
 - 5.相对湿度高时，应加适量的防白水。