

- 漆膜缩孔、油窝
- 一. 症状：漆膜在表干过程中，涂层表面出现局部收缩,斑斑点点的露出底层,呈圆型凹陷不能流平的现象。
- 二. 主要原因：
 - 1. 产品表面被污染有油或蜡等
 - 2. 涂装线的环境被污染，空气中含有油或蜡，使用了被污染的碎布。
 - 3. 空气压缩机里有水或油
- 三. 解决方法：
 - 1. 在产品涂装前将底材彻底清理表面
 - 2. 检查涂料，如被污染立即更换
 - 3. 过虑空气压缩机定时排水
 - 4. 发现有缩孔现象应立即停止施工，查找原因并在涂料中添加适量流平剂解决。